

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-15-N09
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-15-N09
Betreiber	[Name]	Firma Wacker Chemie AG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Johannes-Hess-Straße 24	84489	Burghausen
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	J
Anlage	[Bez.]	AK-Öl-Betrieb N09		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	4.1.8	4.1.h.	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	24	
	Anlassüberwachung [J/N]	J	Art des Anlasses:	Schlussabnahme	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	18.07.2022	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]	J			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Provisorische Abgaseinbindung in EQ 3 wegen Undichtigkeit, ohne Absprache mit Fachstellen/Behörde Erhebliche Überschreitung des EGW über einen längeren Zeitraum (Verstoß gegen Auflage 2.5.2 Emissionsgrenzwerte)	Abgaseinbindung beenden; Abtrennen von der EQ 3. Behälterabdichtung instand setzen und Gaspendelung mit den Tellerdruckfiltern 16AF227, 228. Beschreibung im Emissions-Messbericht Austausch der Behälter AR205 AR206	unverzüglich	Betreiber	

<p>Rückkopplung der Behälterinertisierung T025 Instabile Fahrweise der Verbrennung 19AA026 (Verstoß gegen Auflage 2.3.3.1)</p>	<p>Die Behälterbeatmungen werden in Kürze auf die Emissionsstelle E8 umverrohrt. → stabilere Fahrweise der Verbrennung 19AA026 Beschreibung und Berücksichtigung im Emissions-Messbericht (Behälterbeatmungen auf EQ 8) Ergänzung der Auflage 2.2.2 (Behälterbeatmungen T025 auf EQ 8)</p>	<p>Ende 2022</p>	<p>Betreiber / LRA</p>	
<p>Filterpressen 16AF269 und 17AF231 wurden nicht mit AK Ölen gespült Erhebliche Überschreitung des EGW (Verstoß gegen Auflagen 2.5.2 und 2.2.5.7)</p>	<p>Auflagenkonformen Betrieb sicherstellen Unterweisung der Mitarbeiter Automatisierung (Schrittkette) umsetzen</p>	<p>Ende 2022</p>	<p>Betreiber</p>	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL